




NOTICE BALANCE
MODÈLE

AFC

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



ABD PRO une marque de PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE

1. PRÉCAUTIONS..... 1

2. INTRODUCTION..... - 2 -

3. INSTALLATION..... - 3 -

4. DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS..... 7

4.1 Vue d'ensemble..... 7

4.2 Clavier et affichage..... 8

5. UTILISATION..... 9

5.1 Mise sous/hors tension..... 9

5.2 Mise à zéro..... 9

5.3 Tarage..... 9

5.4 Unités..... 9

5.5 Résolution étendue (x10)..... 10

5.6 Réglage du rétroéclairage..... 10

5.7 Arrêt automatique..... 10

5.8 Comptage de pièces..... 11

5.9 Contrôle de poids / comptage..... 13

6. PARAMÈTRES..... 16

7. ÉTALONNAGE..... 19

7.1 Étalonnage normal..... 19

7.2 Étalonnage linéaire..... 20

ABD PRO une marque de PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

1. PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT

DÉBRANCHEZ TOUTE L'ALIMENTATION DE CET APPAREIL AVANT L'INSTALLATION, LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'APPAREIL.

ATTENTION / MISE EN GARDE

- Confiez l'entretien de l'instrument uniquement à du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation avant de connecter ou de déconnecter un composant.
- Le non-respect de ces précautions peut entraîner des blessures ou endommager, voire détruire l'équipement.

- Cette balance est un instrument électronique de précision ; manipulez-la avec soin.
- N'installez pas la balance en plein soleil.
- Vérifiez que la tension secteur et le type de prise conviennent à la balance.
- Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine ; un autre adaptateur pourrait endommager la balance.
- L'équipement doit être installé à proximité d'une prise secteur facilement accessible.
- Évitez les alimentations instables et les équipements à forte consommation électrique, comme les postes à souder ou les gros moteurs.
- Évitez les variations brusques de température, les vibrations, le vent et l'eau.
- Évitez les fortes perturbations radiofréquences (RF).
- Maintenez la balance propre.

2. INTRODUCTION

- La balance série AFC amplifie le signal du capteur de pesage, le convertit en données numériques et l'affiche sous forme de valeur de masse.
- Portées : 6 kg, 15 kg.
- Convient au pesage général et aux applications de contrôle de poids.
- Écran LCD 6 chiffres de 25 mm de hauteur avec rétroéclairage LED blanc.
- Indice de protection IP68.
- Les piles alcalines offrent jusqu'à 4 000 heures d'utilisation continue (sans rétroéclairage).
- La batterie lithium en option offre jusqu'à 600 heures d'utilisation continue (sans rétroéclairage).
- Rétroéclairage LED trois couleurs en option.

3. INSTALLATION

3.1 Déballage

Sortez soigneusement la balance de son emballage et vérifiez qu'elle n'est pas endommagée et que tous les accessoires sont présents.

- Retirez la balance du carton.
- Retirez les protections. Conservez l'emballage pour pouvoir le réutiliser si vous devez transporter la balance ultérieurement.
- Vérifiez que la balance et l'indicateur ne sont pas endommagés.
- Vérifiez que tous les composants sont présents.

Accessoires :


1. Balance étanche
2. Piles alcalines type D (4 x 1,5 V) (non fournies)
3. Batterie rechargeable (3,7 V / 4 000 mAh) (en option et selon version achetée)
4. Adaptateur (5 V / 1 A) (en option et selon version achetée)
5. Plateau en acier inoxydable
6. Rondelle, vis et clé
7. Guide de démarrage rapide

3.2 Installation du plateau

- Sortez du carton le plateau en acier inoxydable et son support en inox.
- Placez le support de plateau en inox sur une table.
- Retirez la clé fournie (1), fixée dans le support de plateau (4).
- Placez la rondelle de fixation (2) au centre du support de plateau (4).
- Insérez les deux vis fournies (3) dans la rondelle de fixation.
- Placez le support de plateau sur la base de la balance.
- À l'aide de la clé (1), pré-serrez les deux vis d'environ 2 à 3 tours chacune afin d'assurer un bon engagement du filetage sans blocage, puis serrez complètement les deux vis de manière uniforme.

Remarque : évitez de serrer complètement une vis avant l'autre, car cela pourrait provoquer un mauvais alignement des trous et nuire au montage ou à la répartition correcte de la charge.

- Retirez le film de protection bleu du plateau en acier inoxydable.
- Posez le plateau sur son support en inox.

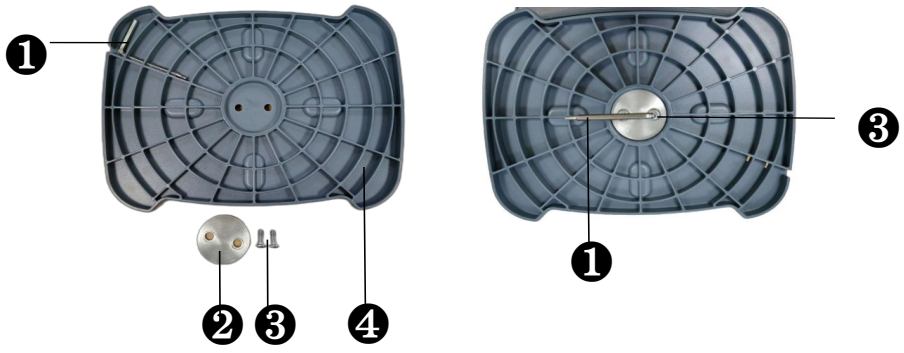


3.3 Mise à niveau

Le niveau à bulle sert à mettre la balance de niveau. Il se trouve à gauche de l'afficheur.

- La bulle doit se trouver au centre du niveau.
- La mise à niveau correcte s'effectue en réglant les pieds ajustables de la balance.

- Contrôlez régulièrement le niveau à bulle afin de garantir une mise à niveau correcte. Après avoir déplacé la balance, vérifiez le niveau et corrigez-le si nécessaire.



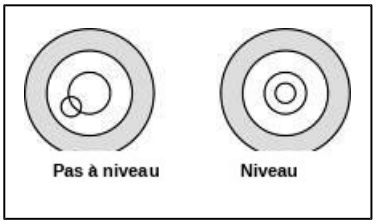

3.4 Raccordement à l'alimentation

La balance peut être alimentée par une source externe (adaptateur 5 V / 1 A), par des piles alcalines type D ou par une batterie lithium. Pour plus d'informations, consultez le tableau ci-dessous.

Modèle	Alimentation
AFC / ACS (rétroéclairage blanc)	Piles alcalines D 4 x 1,5 V + adaptateur 5 V / 1 A
	Batterie lithium 3,7 V / 4 000 mAh + adaptateur 5 V / 1 A
AFC / AFS (rétroéclairage 3 couleurs)	Batterie lithium 3,7 V / 4 000 mAh + adaptateur 5 V / 1 A

L'adaptateur doit impérativement être de 5 V / 1 A ; sinon, la balance peut être endommagée et les dégâts ne seront pas couverts par la garantie.

- La prise de l'adaptateur se trouve sous la balance.
- Retirez le bouchon en caoutchouc de la prise de l'adaptateur et placez-le dans l'emplacement en plastique.



ABD PRO une marque de PMC MILLIOT
FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES
9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr


- Branchez la fiche de l'adaptateur dans la prise prévue à cet effet.
- Branchez l'adaptateur sur une prise secteur.
- Vérifiez que la prise secteur est correctement protégée.

3.5 Fonctionnement sur batterie/piles

3.5.1 Installation des piles alcalines (option)

La balance peut également fonctionner avec 4 piles alcalines type D.

- À l'aide de la clé fournie, desserrez les 4 vis (1).
- Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie (2) situé sous la balance.
- Insérez 4 piles alcalines type D dans le compartiment.
- Insérez le couvercle (2) dans les deux encoches (3).
- Refermez le couvercle (2) et serrez les 4 vis (1) à l'aide de la clé fournie.

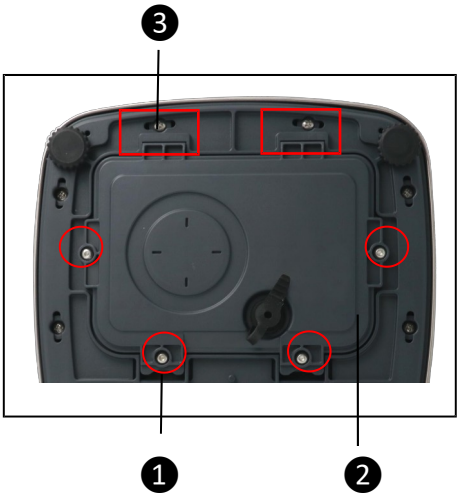




- Lorsque les piles sont déchargées, le symbole suivant apparaît : 
  Les piles doivent être remplacées.

	Piles déchargées.
	Piles bientôt déchargées.
	Piles complètement chargées.

3.5.2 Installation de la batterie lithium (option)

- À l'aide de la clé fournie, desserrez les 4 vis (1).
- Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie (2) situé sous la balance.
- Placez la batterie lithium (3) dans le compartiment (4).
- Branchez le câble de batterie (5) sur la batterie (3).
- Poussez la batterie (3) dans le sens de la flèche rouge.
- Insérez le couvercle (2) dans les deux encoches (6).
- Refermez le couvercle (2) et serrez les 4 vis (1) à l'aide de la clé fournie.

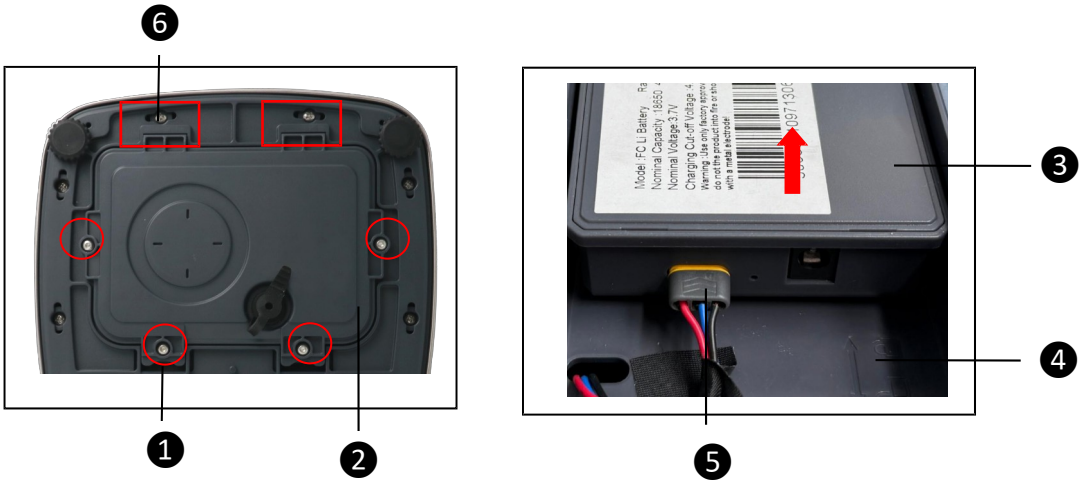

3.5.3 Recharge de la batterie lithium

- Avant la première utilisation, rechargez la batterie au moins 7,5 h pour une charge complète.
- L'apparition du symbole sur l'afficheur de poids indique que la batterie est presque déchargée. Lorsque la balance est branchée au secteur, la batterie interne se recharge. Si elle est déchargée, la balance s'éteint 30 minutes plus tard.

État de la batterie rechargeable

	La tension est descendue sous le seuil minimal prescrit.
	Batterie rechargeable presque déchargée.
	Batterie rechargeable complètement chargée.

- Si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez la batterie rechargeable et conservez-la séparément. Une fuite de liquide pourrait endommager la balance.
- N'utilisez aucun autre type d'adaptateur secteur que celui fourni avec la balance.

4. DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

4.1 Vue d'ensemble

Le modèle de cette notice




AFC (balance ABS étanche)





ACS (balance inox étanche)

4.2 Clavier et affichage

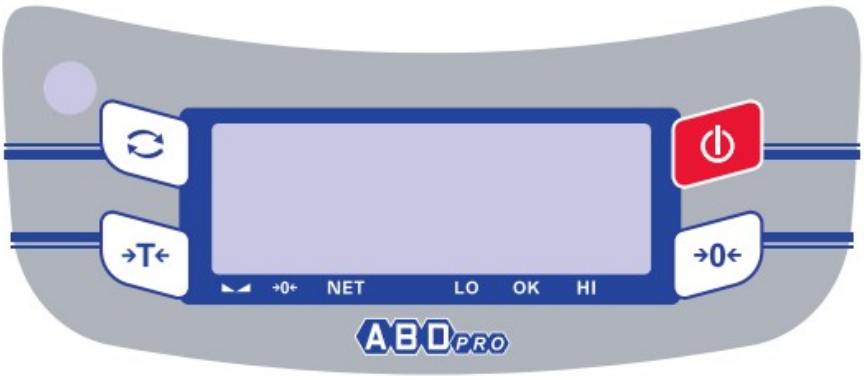

Clavier

Touches	Fonction
	➢ Appuyer pour mettre la balance sous tension ➢ Maintenir appuyé pour éteindre la balance ➢ Touche de sortie en mode réglage
	➢ Remet l'affichage à zéro ➢ Maintenir appuyé pour accéder au réglage des limites ➢ Touche de validation en mode réglage
	➢ Soustrait la valeur de tare ➢ Maintenir appuyé pour accéder au mode comptage de pièces ➢ Permet de faire défiler le menu vers le haut en mode réglage
	➢ Permet de changer l'unité de pesage ➢ Permet de faire défiler le menu vers le bas en mode réglage ➢ Maintenir appuyé pour quitter le menu

Indication

Indication	Description
→0←	Indication de zéro
	Indication de stabilité
NET	Affichage du poids net
	Batterie faible
kg / g	Unité de pesage active
LO/OK/HI	Indication Haut/OK/Bas pour le contrôle de poids

5. UTILISATION

Mise en service initiale

Un temps de chauffe de 15 minutes après la mise sous tension permet de stabiliser les valeurs mesurées.

5.1 Mise sous/hors tension de la balance

Allumez la balance avec . Au démarrage, l'afficheur indique la version du logiciel d'application

L'afficheur est alors allumé. Pour éteindre la balance, maintenez  à nouveau.

5.2 Mise à zéro

Les conditions ambiantes peuvent empêcher la balance d'afficher exactement zéro alors que le plateau n'est soumis à aucune charge. Vous pouvez toutefois remettre l'affichage à zéro à tout moment

en appuyant sur  pour garantir que le pesage commence à zéro.

5.3 Tarage

Le poids d'un récipient peut être taré en appuyant sur , afin que lors des pesées suivantes, seul le poids net de l'objet pesé soit affiché.
Placez la charge sur le plateau.

Appuyer . Zéro s'affiche et la tare est soustraite.
Retirez la charge du plateau. La valeur de tare s'affiche. Une seule valeur de tare peut être enregistrée. Elle peut s'afficher avec un signe négatif.

Appuyer . Zéro s'affiche et la tare est effacée.

5.4 Unités

Appuyer  en mode pesage pour changer l'unité : kg / g.

Pour activer les unités de pesage, accédez aux paramètres et activez les unités souhaitées.

5.5 Résolution étendue (x10)

Appuyer  et  simultanément en mode pesage normal ; l'afficheur indiquera le poids avec d = 0,1e pendant 5 secondes.

5.6 Réglage du rétroéclairage

La série AFS permet de choisir le fonctionnement du rétroéclairage : il s'active lors de l'utilisation ou lorsque le poids n'est pas à zéro.

1 Appuyer  au démarrage, ou maintenir  en mode pesage normal.

2 Appuyer  pour valider.

3 Appuyer  jusqu'à ce que l'afficheur indique F2 BL.

4 Appuyer  pour valider. (En cas de mauvaise sélection, appuyer sur  pour revenir en arrière.)

5 Appuyer  pour sélectionner les options du sous-menu.

6 Appuyer  pour confirmer.

7 Maintenir  pour revenir au mode pesage normal.

Affichage	Description
Bl of	Rétroéclairage désactivé
Bl AU1	Rétroéclairage faible
Bl AU2	Rétroéclairage moyen
Bl AU3	Rétroéclairage fort

Remarque : le rétroéclairage est désactivé lorsque la batterie est faible ou que la charge est inférieure à 20d.

5.7 Arrêt automatique

Lorsque la balance n'est pas utilisée, elle peut être réglée pour s'éteindre automatiquement.

1 Appuyer  au démarrage, ou maintenir  en mode pesage normal.

2 Appuyer  pour valider.

3 Appuyer  jusqu'à ce que l'afficheur indique F3 AOF.

4 Appuyer  pour valider. (En cas de mauvaise sélection, appuyer sur  pour revenir en arrière.)

5 Appuyer  pour sélectionner les options du sous-menu.

6 Appuyer  pour confirmer.

7 Maintenir  pour revenir au mode pesage normal.

Affichage	Description
Off	Désactive la fonction d'arrêt automatique (réglage par défaut)
Of 3	Arrêt après 3 minutes sans variation de poids ni appui sur une touche.
Of10	Arrêt après 10 minutes sans variation de poids ni appui sur une touche.
Of15	Arrêt après 15 minutes sans variation de poids ni appui sur une touche.
Of 30	Arrêt après 30 minutes sans variation de poids ni appui sur une touche.

5.8 Comptage de pièces

En mode pesage, la balance peut passer en mode comptage de pièces.

1 Placez les pièces sur le plateau. Le nombre de pièces doit correspondre à l'un des échantillons proposés.

2 Maintenir  . L'afficheur indique P 10.

3 Sélectionner la taille de l'échantillon avec 

4 Les tailles d'échantillon disponibles sont P 10 / P 20 / P 50 / P 100 / P 200.

5 Appuyer  lorsque le nombre affiché correspond au nombre de pièces utilisées pour l'échantillon.

6 La balance mémorise alors le poids unitaire correspondant aux pièces.

7 Vous pouvez ajouter d'autres pièces sur le plateau ; l'afficheur indique leur nombre selon le poids unitaire mémorisé.

8 Maintenir  pour quitter le mode comptage de pièces.

5.8.1 Mémorisation du poids unitaire

Le poids unitaire peut être mémorisé en mode comptage. Pour activer cette fonction, consultez le paramètre FB SUW > ON.

1 Appuyer  au démarrage, ou maintenir  en mode pesage normal.

2 Appuyer  pour valider.

3 Appuyer  jusqu'à ce que l'afficheur indique FB SUW.

4 Appuyer  pour valider. (En cas de mauvaise sélection, appuyer sur  pour revenir en arrière.)

5 Appuyer  pour sélectionner l'option ON.

6 Appuyer  pour confirmer.

7 Maintenir  pour revenir au mode pesage normal.

8 Placez les pièces sur le plateau.

9 Maintenir  ; le poids unitaire précédemment mémorisé et le mot « SAMPLE » s'affichent alternativement.

10 Pour utiliser le poids unitaire mémorisé, lorsqu'il s'affiche, appuyez sur la  pour confirmer.

11 L'afficheur indique ensuite le nombre correspondant aux pièces de l'échantillon.

12 Pour effectuer un nouvel échantillonnage, lorsque « SAMPLE » s'affiche, appuyez sur la  pour confirmer.

13 Sélectionnez la taille de l'échantillon en appuyant sur la 

14 Les tailles d'échantillon disponibles sont P 10 / P 20 / P 50 / P 100 / P 200.

15 Appuyer  lorsque le nombre affiché correspond au nombre de pièces utilisées pour l'échantillon.

16 La balance mémorise alors le poids unitaire correspondant aux pièces.

17 Vous pouvez ajouter d'autres pièces sur le plateau ; l'afficheur indique leur nombre selon le poids unitaire mémorisé.

18 Maintenir  pour quitter le mode comptage de pièces.

5.9 Contrôle de poids / comptage

5.9.1 Sélection du mode

1 Maintenir  et  en mode pesage.

Affichage	Description
CK net	Activer le contrôle de poids
CK pcs	Activer le contrôle de comptage
CK off	Désactiver le contrôle de poids/comptage

2 Sélectionnez la fonction à activer puis appuyez sur 

Remarque : le contrôle de comptage fonctionne uniquement lorsque la fonction PCS est active.

3 Appuyer →T← pour modifier la valeur, puis appuyer sur →0← pour déplacer le curseur.

4 Au dernier chiffre, appuyer sur →0← pour confirmer et revenir au mode pesage.

- Lorsque le poids est inférieur à la limite basse, le rétroéclairage devient jaune et le triangle **apparaît au-dessus de l'indication LO.**
- Lorsque le poids est compris entre les limites, le rétroéclairage devient vert et le triangle **apparaît au-dessus de l'indication OK.**
- Lorsque le poids dépasse la limite haute, le rétroéclairage devient rouge et le triangle **apparaît au-dessus de l'indication HI.**
- Si les limites ne sont pas réglées, le rétroéclairage devient jaune lorsqu'une charge est placée sur le plateau.

Remarque 1 : lorsque CK net ou CK OFF est sélectionné, maintenez appuyée la →0← pour régler les limites de poids

du contrôle de poids. Lorsque CK pcs est sélectionné, maintenez appuyée la →0← pour régler les limites de comptage.

Remarque 2 : changer d'unité efface les limites de poids, mais conserve les limites de comptage.

5.9.3 Réglage des limites modèle à rétroéclairage blanc

1 Maintenir →0← ; l'afficheur indique 000.000 (réglage de la limite haute) et le triangle apparaît au-dessus de l'indication HI.

2 Appuyer →T← pour modifier la valeur, puis appuyer sur ⇄ pour déplacer le curseur.

3 Au dernier chiffre, appuyer sur →0← pour confirmer.

4 L'afficheur indique 000.000 (réglage de la limite basse) et le triangle au-dessus de l'indication LO apparaît.

5 Appuyer  pour modifier la valeur, puis appuyer sur  pour déplacer le curseur.

6 Au dernier chiffre, appuyer sur  pour confirmer et revenir au mode pesage.

- Lorsque le poids est inférieur à la limite basse, le triangle apparaît au-dessus de l'indication LO.
- Lorsque le poids est compris entre les limites, le triangle apparaît au-dessus de l'indication OK.
- Lorsque le poids dépasse la limite haute, le triangle apparaît au-dessus de l'indication HI.

6. PARAMÈTRES

Accéder au menu

- Allumer la balance. Appuyez  au démarrage, ou maintenir  en mode pesage normal ; l'afficheur indique F0 CAL.

Ouvrir le menu sélectionné


- Appuyer  Pour valider l'option affichée.

Sélectionner le menu

- Appuyer  Pour monter, ou  pour descendre et sélectionner les rubriques une à une.

Quitter le menu

- Maintenir  ou  pour quitter le menu.
- Pour accéder aux réglages F0 CAL, F6 RES, F7 GRA, F8 CAP, F9 AP et FA TARE, appuyez d'abord sur le commutateur d'étalonnage situé sous la balance.

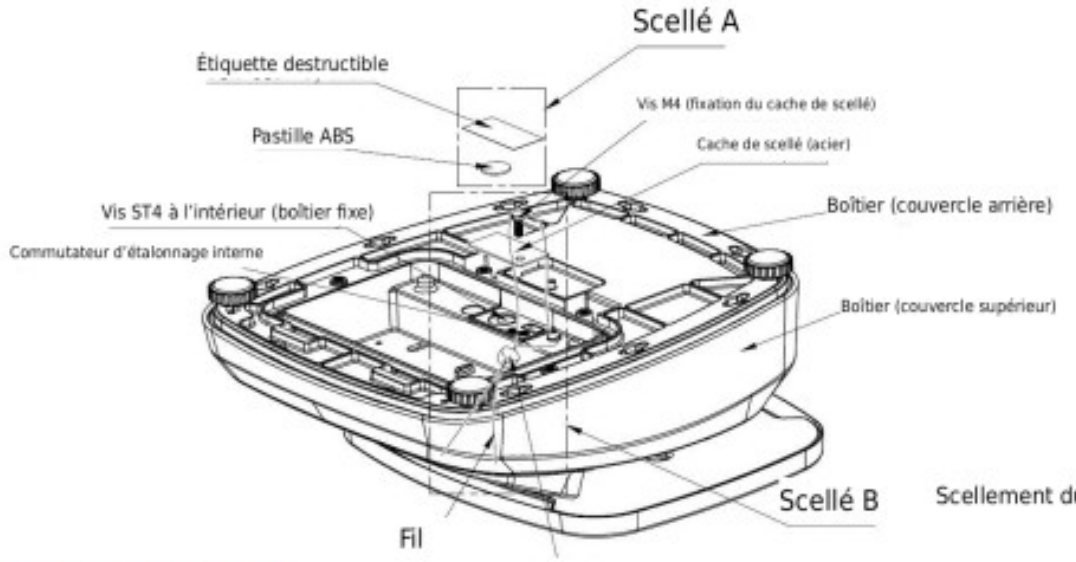

Scellement du boîtier A ou B

Bloc des paramètres

Menu	Description	
F0 CAL	CAL	Étalonnage normal
	L-IN2	Étalonnage linéaire
	L-IN3	
	L-IN6	
F1 UNT	g on	Régler les unités de pesage
	g off	
F2 BL	BL OF	Désactiver le rétroéclairage
	BL AU1*	Régler la luminosité du rétroéclairage
	BL AU2	
	BL AU3	
F3 AOF	OFF*	Régler l'arrêt automatique de la balance
	OF 3	
	OF 10	
	OF 15	
	OF 30	
F4 INP	Afficher les comptes internes	
F5 SPD	LOW	Régler la vitesse A/N
	MID*	
	HIGH	
F6 RES	3000*	Régler la résolution
	6000	
	DUAL	
	15000	
	30000	
F7 GRA	9.79640	Régler la gravité locale
F8 CAP	3kg	Régler la portée

	6kg	
	15kg	
	30kg	
F9 AP	NO	Non homologué
	OIML*	Homologation OIML
	NTEP	Homologation NTEP
FA TARE	OFF	Désactiver le fonctionnement multitare
	ON*	Activer le fonctionnement multitare
FB SUW	OFF*	Désactiver la fonction permettant de mémoriser le poids unitaire en mode comptage de pièces
	ON	Activer la fonction permettant de mémoriser le poids unitaire en mode comptage de pièces
FC SLEP (Pour mettre la balance sous tension, appuyer sur ON/OFF)	OFF*	Désactiver le mode veille
	OF 10	Passer en veille après 10 minutes sans variation de poids ni appui sur une touche.
	OF 20	Passer en veille après 20 minutes sans variation de poids ni appui sur une touche.
	OF 30	Passer en veille après 30 minutes sans variation de poids ni appui sur une touche.

Le réglage par défaut est indiqué par *

7. CALIBRATION

7.2 Calibration classique

- Allumer la balance. Appuyer  au démarrage ; l'afficheur indique F0 CAL.
- Actionnez le commutateur d'étalonnage puis  pour valider. L'afficheur indique CAL.
- Appuyer  pour confirmer ; l'afficheur indique la masse d'étalonnage.
- Utiliser  ou  pour changer la masse d'étalonnage.
- Appuyer  pour confirmer ; l'afficheur indique UNLOAD.
- Placez la masse sur le plateau.
- Lorsque l'indicateur de stabilité apparaît, l'afficheur indique « PASS » puis revient au mode de réglage.

Si un message d'erreur apparaît ou si la mesure est incorrecte, recommencez l'étalonnage.

Modèle	Masse d'étalonnage en mode kg
AFC / AFS - 3 kg	1,5 kg / 2 kg / 2,5 kg / 3 kg
AFC / AFS - 6 kg	3 kg / 4 kg / 5 kg / 6 kg
AFC / AFS - 15 kg	8 kg / 10 kg / 12 kg / 15 kg
AFC / AFS - 30 kg	15 kg / 20 kg / 25 kg / 30 kg

7.2 Calibration linéaire

- Allumer la balance. Appuyer  au démarrage ; l'afficheur indique F0 CAL.
- Actionnez le commutateur d'étalonnage puis  pour valider. L'afficheur indique CAL.
- Appuyer  pour sélectionner le nombre de points linéaires L-IN6.
- Appuyer  pour confirmer ; l'afficheur indique UNLOAD.
- Vérifiez que le plateau est vide et attendez l'apparition de l'indicateur de stabilité.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 1/6 de la portée.
- Placez la première masse d'étalonnage (1/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 2/6 de la portée.
- Retirez la première masse d'étalonnage (1/6 de la portée) du plateau.
- Placez la deuxième masse d'étalonnage (2/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 3/6 de la portée.
- Retirez la deuxième masse d'étalonnage (2/6 de la portée) du plateau.
- Placez la troisième masse d'étalonnage (3/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 4/6 de la portée.
- Retirez la troisième masse d'étalonnage (3/6 de la portée) du plateau.
- Placez la quatrième masse d'étalonnage (4/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 5/6 de la portée.
- Retirez la quatrième masse d'étalonnage (4/6 de la portée) du plateau.
- Placez la cinquième masse d'étalonnage (5/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique la portée maximale.
- Retirez la cinquième masse d'étalonnage (5/6 de la portée) du plateau.

- Placez la sixième masse d'étalonnage (portée maximale) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique UNLOAD.
- Retirez la sixième masse d'étalonnage (portée maximale) du plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique la portée maximale.
- Placez la sixième masse d'étalonnage (portée maximale) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 5/6 de la portée.
- Retirez la sixième masse d'étalonnage (portée maximale) du plateau.
- Placez la cinquième masse d'étalonnage (5/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 4/6 de la portée.
- Retirez la cinquième masse d'étalonnage (5/6 de la portée) du plateau.
- Placez la quatrième masse d'étalonnage (4/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 3/6 de la portée.
- Retirez la quatrième masse d'étalonnage (4/6 de la portée) du plateau.
- Placez la troisième masse d'étalonnage (3/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 2/6 de la portée.
- Retirez la troisième masse d'étalonnage (3/6 de la portée) du plateau.
- Placez la deuxième masse d'étalonnage (2/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique 1/6 de la portée.
- Retirez la deuxième masse d'étalonnage (2/6 de la portée) du plateau.
- Placez la première masse d'étalonnage (1/6 de la portée) sur le plateau.
- 6 secondes plus tard, l'afficheur indique UNLOAD.
- Retirez la première masse d'étalonnage (1/6 de la portée) du plateau.
- 3 secondes plus tard, la balance affiche PASS puis revient au mode de réglage.

Masses d'étalonnage linéaire	2 points	3 points	6 points
Résolution recommandée	**1/3000&1/6000**	**1/15000&1/20000**	**1/30000**
CHARGE 0	Décharger	Décharger	Décharger
CHARGE 1	1/2 Max	1/3 Max	1/6 Max
CHARGE 2	Portée max.	2/3 Max	1/3 Max
CHARGE 3	Décharger	Portée max.	1/2 Max
CHARGE 4	Portée max.	Décharger	2/3 Max
CHARGE 5	1/2 Max	Portée max.	5/6 Max
CHARGE 6	Décharger	2/3 Max	Portée max.
CHARGE 7	N/A	1/3 Max	Décharger
CHARGE 8		Décharger	Portée max.
CHARGE 9		N/A	5/6 Max
CHARGE 10			2/3 Max
CHARGE 11			1/2 Max
CHARGE 12			1/3 Max
CHARGE 13			1/6 Max
CHARGE 14			Décharger

Modèle	2 points	3 points	6 points
AFC / AFS 3 kg	1,5kg / 3kg	1kg / 2kg / 3kg	0,5kg / 1kg / 1,5kg / 2kg / 2,5kg / 3kg
AFC / AFS 6 kg	3kg / 6kg	2kg / 4kg / 6kg	1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 5kg / 6kg
AFC / AFS 15 kg	8kg / 15kg	5kg / 10kg / 15kg	2kg / 5kg / 8kg / 10kg / 12kg / 15kg
AFC / AFS 30 kg	15kg / 30kg	10kg / 20kg / 30kg	5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg / 30kg