



NOTICE BALANCE MODÈLE

CR

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



Peson CR

Crochet peseur / Peson / Dynamomètre



Notice

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE

SECTION 1 INTRODUCTION	1
SECTION 2 PANNEAU DE CONTRÔLE	2
SECTION 3 PRÉPARER VOTRE PESON	2
SECTION 4 FONCTIONNEMENT	2
4. 1. Pesage simple	2
4. 2. Pesage avec déduction d'une tare	3
4. 3. Fonction HOLD	3

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

1) Introduction

Afin d'utiliser ce Peson, lisez attentivement ce manuel avant l'emploi. Si vous avez un problème au sujet de la balance, contactez votre fournisseur.

L'équipement se compose du peson comprenant deux afficheurs rétro éclairés et d'une télécommande.

Voici quelques recommandations à suivre :


- Maintenir le peson dans un endroit sec, utilisation : 0 à 40 degrés C° maximum,
- Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le peson,
- Ne pas laisser tomber les charges sur le peson, ni lui faire subir de chocs,
- La charge suspendue au crochet du peson ne doit pas excéder la capacité maximum de conception,
- Pour obtenir une pesée précise, placez l'équipement à l'abri de toutes vibrations,
- Ne pas laisser de charge permanente suspendue à votre peson,
- Au moment où vous allumerez votre peson, il ne doit pas y avoir de charge suspendue. Il s'effectue un cycle d'affichage puis il se stabilise à zéro, ce qui signifie qu'il est opérationnel,
- Au cas de non-utilisation, enlever les piles du boîtier, nettoyez l'équipement et stockez le dans un endroit sec, de préférence dans son conditionnement d'origine.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

2) Panneau de contrôle

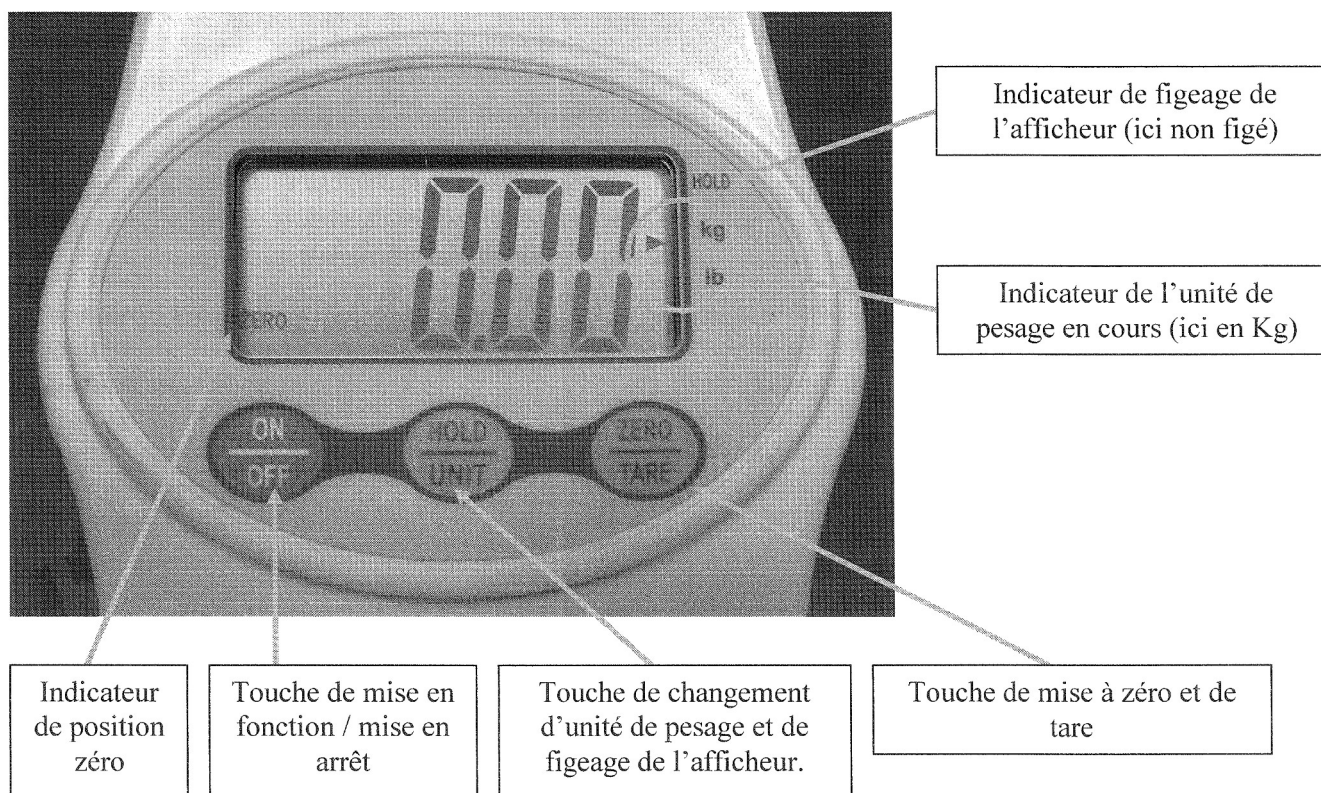

3) Préparer votre Peson

- Si le peson ne se met pas à zéro, appuyez sur la touche ZERO pour la mettre à zéro avant d'effectuer vos pesées,
- Appuyer sur la touche HOLD/UNIT si il est nécessaire de choisir une autre unité de poids que celle qui est pré programmée (Kg).

4) Fonctionnement

a) Pesage simple :

- appuyer sur la touche ON/OFF (rouge) pour la mise en fonction, et attendre la stabilisation de l'afficheur,
- L'afficheur doit alors indiquer une valeur nulle. Si elle affiche une valeur différente, appuyez sur la touche ZERO/TARE afin que s'affiche la valeur du zéro.

Une fois ces opérations réalisées, vous pouvez peser.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

b) Pesage avec déduction d'une TARE :

- Suspendez un contenant au crochet du peson,
- appuyez sur la touche 'TARE'. L'affichage du poids revient ainsi à zéro, vous êtes par conséquent en mode de lecture de poids net

Pour annuler la tare, il faut enlever les poids suspendus puis appuyer sur la touche ZERO/TARE.

c) Fonction HOLD :

Lorsque l'afficheur ne peut pas afficher de valeur stable, l'appui sur la touche 'HOLD' permet de geler l'afficheur de façon à lire facilement la valeur du poids pesé.

Après votre lecture, appuyer une nouvelle fois sur la touche 'HOLD' pour revenir en mode de lecture normal.